


# Multímetro RMS real

## Extech EX205T

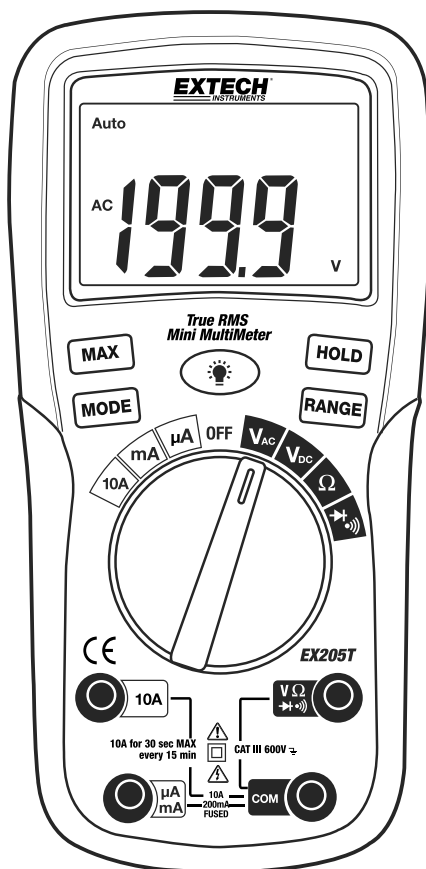

## Introducción

---

Gracias por seleccionar el Multímetro con escala automática y RMS real modelo EX205T de Extech. Este medidor mide voltaje CA/CD, corriente CA/CD, resistencia, prueba de diodo y continuidad. El uso y cuidado adecuado de este medidor le proveerá muchos años de servicio confiable. Por favor visite la página en Internet de Extech Instruments ([www.extech.com](http://www.extech.com)) para buscar la última versión de este manual. Extech Instruments es una compañía certificada ISO-9001.

## Seguridad

---



Esta señal adyacente a otra señal, terminal o dispositivo en operación indica que el operador deberá buscar una explicación en las Instrucciones de operación para evitar lesiones a su persona o daños al medidor.



Esta señal de **ADVERTENCIA** indica que existe una condición potencialmente peligrosa, que si no se evita, podría resultar en la muerte o lesiones graves.



Esta señal de **PRECAUCIÓN** indica que existe una condición potencialmente peligrosa, que si no se evita, podría resultar en daños al producto.



Esta señal advierte al usuario de que la(s) terminal(es) así marcadas no deberán ser conectadas a un punto del circuito donde el voltaje con respecto a tierra física exceda (en este caso) 600 VCA o VCD.



Esta señal adyacente a una o más terminales las identifica como asociadas con escalas que pueden, bajo uso normal, estar sujetas a voltajes particularmente peligrosos. Para máxima seguridad, no deberá manipular el medidor y sus cables de prueba cuando estas terminales estén energizadas.



Esta señal indica que un dispositivo está completamente protegido mediante doble aislante o aislamiento reforzado.

### POR CATEGORÍAS DE SOBREVOLTAJE DE INSTALACIÓN IEC 1010

#### CATEGORÍA I DE SOBREVOLTAJE

Equipo de CATEGORÍA I DE SOBREVOLTAJE es equipo para conectar a circuitos en los que se han tomado medidas para limitar los sobre voltajes transitorios a niveles bajos.

Nota – Los ejemplos incluyen circuitos eléctricos protegidos.

#### CATEGORÍA II DE SOBREVOLTAJE

El equipo de CATEGORÍA II DE SOBREVOLTAJE es equipo que consume energía suministrada desde una instalación fija.

Nota – Los ejemplos incluyen equipos eléctricos del hogar, oficina y laboratorio.

#### CATEGORÍA III DE SOBREVOLTAJE

El equipo de CATEGORÍA III DE SOBREVOLTAJE es el equipo en instalaciones fijas.

Nota – Los ejemplos incluyen interruptores en instalaciones fijas y algunos equipos de uso industrial con conexiones permanentes a instalaciones fijas.

#### CATEGORÍA IV DE SOBREVOLTAJE

El equipo de CATEGORÍA IV DE SOBREVOLTAJE es para uso en el origen de la instalación.

Nota – Los ejemplos incluyen medidores de electricidad y el equipo primario de protección de sobre voltaje

## PRECAUCIONES

- El uso inapropiado de este medidor puede causar daños, choque, lesiones o la muerte. Lea y comprenda este manual del usuario antes de operar este medidor.
- Siempre retire los cables de prueba antes de reemplazar la batería o los fusibles.
- Inspeccione la condición de los cables de prueba y el medidor mismo por daños antes de su operación.
- Tenga gran cuidado al tomar medidas si los voltajes son mayores a 25 VCA rms o 35 VCD. Estos voltajes son considerados un peligro de choque.
- ¡Advertencia! Este es un dispositivo Clase A. Este dispositivo puede causar interferencia en áreas residenciales.
- Siempre descargue los capacitores y corte la energía del dispositivo bajo prueba antes de realizar pruebas de continuidad, resistencia o diodo.
- Las pruebas de voltaje en contactos eléctricos de pared pueden ser difíciles y erróneas dada la incertidumbre de la conexión con los contactos eléctricos. Deberá usar otros medios para asegurar que las terminales no están "calientes".
- Si el equipo es usado en una manera no especificada por el fabricante, la protección suministrada por el equipo puede ser afectada.
- Este dispositivo no debe ser usado por niños. Contiene objetos peligrosos así como partes pequeñas que los niños podrían tragar.
- No deje las baterías y materiales de empaquetado por donde sea sin atención; pueden ser peligrosas para los niños.
- En caso de que vaya a almacenar este dispositivo durante largo tiempo, retire las baterías.
- Las baterías vencidas o dañadas pueden ser peligrosas para la piel. Use siempre guantes apropiados para tales casos.
- No ponga en corto la batería. No coloque la batería próxima al fuego.
- Nunca mezcle tipos de baterías. Siempre instale baterías nuevas del mismo tipo.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este medidor ha sido diseñado para uso seguro, sin embargo debe ser operado con precaución. Para una operación segura, deberá cumplir las reglas enumeradas a continuación.


1. **NUNCA** aplique al medidor voltaje o corriente que exceda los límites máximos:

Límites de protección de alimentación	
Función	Entrada máxima
V CA/CD, resistencia, prueba de diodo, continuidad	600 VCD/CA rms
$\mu$ A o mA CA/CD	200 mA con fusible
A CA/CD	10A con fusible

2. **EXTREME SUS PRECAUCIONES** al trabajar con alta tensión.
3. **NO** mida voltajes si el voltaje en el enchufe de entrada "COM" excede 600V sobre tierra física.
4. **NUNCA** conecte los cables del medidor a una fuente de voltaje cuando el selector de función esté en modo de corriente, resistencia o diodo. Hacerlo puede dañar al medidor.
5. **SIEMPRE** descargue los filtros capacitores en las fuentes de tensión y desconecte la energía al realizar pruebas de diodo o de resistencia.
6. **SIEMPRE** apague la tensión y desconecte los cables de prueba antes de abrir las tapas para reemplazar las baterías o fusibles.
7. **NUNCA** opere el medidor a menos que la tapa posterior y la tapa de la batería y de fusibles estén colocadas y aseguradas.
8. Si el equipo es usado en una manera no especificada por el fabricante, la protección suministrada por el equipo puede ser afectada.

## Controles y conectores


1. LCD de 2000 cuentas
2. Botón MÁX
3. Botón MODE
4. Selector de función
5. Enchufes de entrada mA,  $\mu$ A y  $10^3$
6. Retroiluminación de pantalla Botón
7. Botón RETENCIÓN (HOLD)
8. Botón ESCALA (RANGE)
9. Enchufe positivo
10. Enchufe de entrada COM

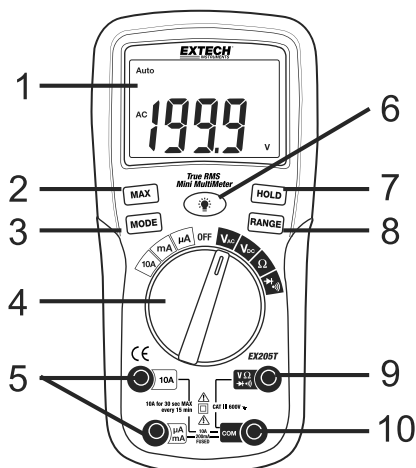

**Nota:** El soporte inclinado, sujetadores de cables de prueba y compartimento de batería se encuentran atrás de la unidad.

## Señales y anunciadores

- 🔊 Continuidad
- ▶ Prueba de diodo
- $\mu$  micro ( $10^{-6}$ ) (amperios)
- m mili ( $10^{-3}$ ) (voltios, amperios)
- A Amperios
- k kilo ( $10^3$ ) (ohmios)
- M mega ( $10^6$ ) (ohmios)
- $\Omega$  Ohmios
- V Voltios
- CA Corriente alterna
- CD Corriente directa
- MÁX Máximo
- AUTO Escala automática
- HOLD Retención en pantalla

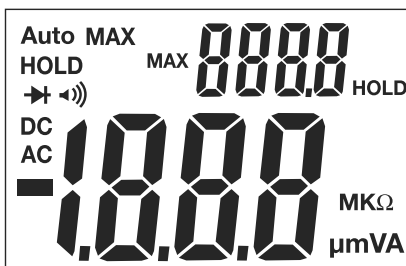

## Instrucciones de operación

 
**ADVERTENCIA:** Riesgo de electrocución. Los circuitos de alta tensión, tanto de CA y CD, son muy peligrosos y deberán ser medidos con gran cuidado.

1. **SIEMPRE** gire el selector de función a la posición de **apagado (OFF)** cuando el medidor no esté en uso.
2. Si en la pantalla aparece "OL" durante una medida, significa que el valor excede la escala que ha seleccionado. Cambie a una escala más alta.

### MEDICIÓN DE VOLTAJE CA/CD


**PRECAUCIÓN:** No mida voltajes CD si un motor en el circuito está encendiendo y apagando. Pueden ocurrir grandes oleadas de voltaje que dañarían al medidor.

1. Gire el selector de función a la posición **VCA o VCD**.
2. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM**. Inserte el conector banana del cable rojo de prueba en el enchufe positivo **V**.
3. Toque la punta de la sonda negra de prueba del lado negativo del circuito. Toque la punta de la sonda roja de prueba del lado positivo del circuito.
4. Lea el voltaje en la pantalla.



### MEDICIÓN DE CORRIENTE CD/CA

 
1. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM**.
2. Presione el botón **MODE** para indicar "CD" o "CA" en la pantalla.
3. Para medidas de corriente hasta 2000  $\mu\text{A}$ , fije el selector de función en la posición  **$\mu\text{A}$**  e inserte el conector banana del cable rojo de prueba en el enchufe  **$\mu\text{A}/\text{mA}$** .
4. Para medidas de corriente hasta 200 mA CD, fije el selector de función en la posición **mA** e inserte el conector banana del cable rojo de prueba en el enchufe  **$\mu\text{A}/\text{mA}$** .
5. Para medidas de corriente hasta 10 A CD, fije el selector de función en la posición **10 A** e inserte el conector banana del cable rojo de prueba en el enchufe **10 A**.
6. Conecte los cables de prueba en serie con el circuito bajo prueba.
7. Aplique tensión al circuito.
8. Lea la corriente en la pantalla.



## MEDICIÓN DE RESISTENCIA

**ADVERTENCIA:** Para evitar choque eléctrico, desconecte la tensión a la unidad bajo prueba y descargue todos los capacitores antes de tomar cualquier medidas de resistencia. Retire las baterías y desconecte los cordones de línea.


1. Gire el selector de función a la posición  $\Omega$ .
2. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM**. Inserte el conector banana del cable rojo de prueba en el enchufe positivo  $\Omega$ .
3. Toque las puntas de las sondas a través del circuito o dispositivo bajo prueba.
4. Lea la resistencia en la pantalla.

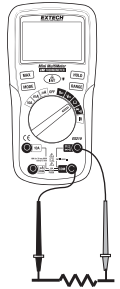

## VERIFICACIÓN DE CONTINUIDAD


**ADVERTENCIA:** Para evitar choque eléctrico, nunca mida continuidad en circuitos o alambres que tengan un potencial de voltaje.

1. Gire el selector de función a la posición de continuidad (diapasón).
2. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM**. Inserte el conector banana del cable rojo de prueba en el positivo de continuidad.
3. Presione el botón **MODE** para indicar "diapasón" en la pantalla.
4. Toque las puntas de las sondas al circuito o alambre que desee probar.
5. Si la resistencia es menor al umbral de continuidad, sonará la señal audible.

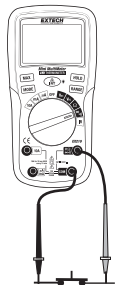

## PRUEBA DE DIODO

1. Gire el selector de función a la posición de prueba de diodo (diapasón con símbolo de diodo).
2. Inserte el conector banana del cable negro de prueba en el enchufe negativo **COM** y el conector banana del cable rojo de prueba en el positivo de prueba de diodo.
3. Presione el botón **MODE** para indicar "V" y "diapasón" en la pantalla.
4. Toque las puntas de las sondas al diodo bajo prueba. El voltaje directo indicará típicamente 0.400 a 0.700 V. El voltaje inverso indicará "OL". Los dispositivos en corto indicarán cerca de 0 V y un dispositivo abierto indicará "OL" en ambas polaridades.

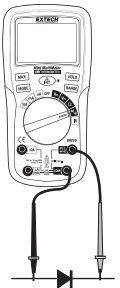

## SELECCIÓN DE ESCALA AUTOMÁTICA/MANUAL

Al encender el medidor, éste entra automáticamente a modo de escala automática. Esto selecciona automáticamente la mejor escala para las medidas en curso y generalmente es el mejor modo para la mayoría de las medidas. Para situaciones de medida que requieren selección manual de la escala, lleve a cabo lo siguiente:

1. Presione el botón escala **RANGE**. El indicador "**AUTO**" se apagará.
2. Presione la tecla **RANGE** y pasar por las escalas disponibles hasta seleccionar la escala deseada.
3. Presione y sostenga el botón **RANGE** durante 2 segundos para salir de escala manual.


**Nota:** La escala manual no es aplicable a las funciones de diodo y continuidad.

## MODO MAX (LECTURAMÁXIMA)

1. Presione el botón **MAX** para activar el modo MAX. En pantalla se muestra el icono '**MAX**'. El medidor indica y retiene la lectura máxima y la actualiza sólo al detectar un nuevo valor máximo.
2. Presione de nuevo el botón **MAX** para salir.

**Nota:** La función MAX no se aplica a resistencia, diodo y continuidad.

## RETROILUMINACIÓN DE PANTALLA

Presione y sostenga el  durante 2 segundos para encender la retroiluminación. La retroiluminación se apaga automáticamente después de 10 segundos o presione el botón durante 2 segundos para apagado manual.

## RETENCIÓN

La función retención (**HOLD**) congela la lectura en la pantalla. Presione **HOLD** brevemente para activar o salir de la función **retención**.

Nota: El botón retención (HOLD) no funciona en modo de medición IR.

## AUTO ESPERA

Si no presiona algún botón la función de auto-espera se activa después de aproximadamente 15 minutos de operación. Si esto sucede, presione cualquier botón para "despertar" al medidor o apague el medidor si ya no estará en uso.



## **Mantenimiento**

**ADVERTENCIA:** Para evitar choque eléctrico, desconecte los cables de prueba de cualquier fuente de voltaje antes de quitar la tapa posterior o la tapa de la batería o fusibles.

**ADVERTENCIA:** Para evitar choque eléctrico, no opere el medidor a menos que la tapa posterior y la tapa de la batería y fusibles estén colocadas y aseguradas.

Este multímetro está diseñado para proveer muchos años de servicio confiable, si se llevan a cabo las siguientes instrucciones de cuidado:

1. **MANTENGA SECO EL MEDIDOR.** Si se moja, séquelo.
2. **USE Y ALMACENE EL MEDIDOR BAJO TEMPERATURA NORMAL.** Los extremos de temperatura pueden acortar la vida de las partes electrónicas y distorsionar o fundir las piezas de plástico.
3. **MANIPULE EL MEDIDOR CON SUAVIDAD Y CUIDADO.** Dejarlo caer puede dañar las partes electrónicas o la caja.
4. **MANTENGA LIMPIO EL MEDIDOR.** Ocasionalmente limpie la caja con un paño húmedo. NO use químicos, solventes para limpieza o detergentes.
5. **USE SÓLO BATERÍAS NUEVAS DEL TAMAÑO Y TIPO RECOMENDADO.** Retire las baterías viejas o débiles de manera que no se derramen y dañen la unidad.
6. **SI SE VA A ALMACENAR EL MEDIDOR DURANTE UN LARGO PERIODO DE TIEMPO,** deberá retirar la batería para prevenir daños a la unidad.

### **Reemplazo de BATERÍA y FUSIBLE**

**ADVERTENCIA:** Para evitar choque eléctrico, desconecte los cables de prueba de cualquier fuente de voltaje antes de quitar la tapa de la batería.

1. Apague el medidor y desconecte los cables de prueba.
2. Quite el tornillo cabeza Phillips atrás del medidor para quitar la tapa y abrir el compartimiento de la batería y fusible. .
3. Tire hacia abajo de la tapa para soltar la traba y luego levante.
4. Retire la batería usada o el fusible e instale uno nuevo del tamaño apropiado.
5. Coloque la tapa de batería/fusible en posición. Asegure con el tornillo.

**ADVERTENCIA:** Para evitar choque eléctrico, no opere el medidor a menos que la tapa posterior y la tapa de la batería y fusibles estén colocadas y aseguradas.

**NOTA:** Si su medidor no funciona correctamente, revise los fusibles y la batería para asegurar que están en buenas condiciones y correctamente instalados.



Todos los usuarios de la UE están legalmente obligados por la ordenanza de baterías a devolver todas las pilas usadas a los puntos de recolección en su comunidad o a cualquier otro lugar donde se venden baterías y acumuladores.

¡Se prohíbe el desecho en la basura o desperdicio de la casa!

### **Otros recordatorios sobre seguridad de baterías**

- Nunca deseche las baterías en el fuego. Las baterías pueden explotar o derramar.
- Nunca mezcle tipos de baterías. Siempre instale baterías nuevas del mismo tipo.

## Especificaciones

Función	Escala	Resolución	Precisión
Voltaje CD	200mV	0.1mV	$\pm(0.8\% \text{ lectura} + 6 \text{ dígitos})$
	2V	0.001V	$\pm(0.5\% \text{ lecturas} + 2 \text{ dígitos})$
	20V	0.01V	
	200V	0.1V	$\pm(0.8\% \text{ lectura} + 2 \text{ dígitos})$
	600V	1V	
Voltaje CA (50/60Hz) RMS real	200mV	0.1mV	$\pm(1.5\% \text{ lectura} + 6 \text{ dígitos})$
	2V	0.001V	
	20V	0.01V	
	200V	0.1V	
	600V	1V	
Todas las escalas de voltaje CA están especificados de 5% de la escala a 100% de la escala			
Corriente CD	200 $\mu$ A	0.1 $\mu$ A	$\pm(1.5\% \text{ lectura} + 5 \text{ dígitos})$
	2000 $\mu$ (A)	1 $\mu$ (A)	
	20mA	0.01mA	
	200mA	0.1mA	
	2.000	0.001A	$\pm(2.5\% \text{ lecturas} + 5 \text{ dígitos})$
	10A	0.01 A	
	Nota: 10A durante 30 seg. máx.		
Corriente CA (50/60Hz) RMS real	200 $\mu$ A	0.1 $\mu$ A	$\pm(1.5\% \text{ lectura} + 8 \text{ dígitos})$
	2000 $\mu$ A	1 $\mu$ (A)	
	20mA	0.01mA	
	200mA	0.1mA	
	2.000	0.001A	$\pm(3.0\% \text{ lecturas} + 5 \text{ dígitos})$
	10A	0.01 A	
	Nota: 10A durante 30 segundos máximo		
Resistencia	200 $\Omega$	0.1 $\Omega$	$\pm(0.8\% \text{ lectura} + 5 \text{ dígitos})$
	2 k $\Omega$	0.001k $\Omega$	$\pm(0.8\% \text{ lectura} + 2 \text{ dígitos})$
	20k $\Omega$	0.01k $\Omega$	
	200k $\Omega$	0.1k $\Omega$	
	2M $\Omega$	0.001M $\Omega$	$\pm(2.5\% \text{ lectura} + 8 \text{ dígitos})$
	20 M $\Omega$	0.01M $\Omega$	
<b>NOTA:</b> Precisión declarada a 18°C a 28°C (65°F a 83°F) menor a 75% HR.			

<b>Caja</b>	Doble molde
<b>Prueba de diodo</b>	Corriente de prueba de 0.9 mA máxima, voltaje de circuito abierto 2.8V DC típica
<b>Continuidad</b>	Umbral 20 a 50Ω, corriente de prueba: <1.5 mA
<b>Impedancia de entrada</b>	10 MΩ VCD/VCA
<b>Respuesta CA</b>	RMS real
<b>Amplitud de banda VCA</b>	40 Hz a 1000 Hz
<b>Pantalla</b>	2,000 cuentas cristal líquido retro iluminado
<b>Indicación de fuera de escala</b>	"OL"
<b>Apagado automático</b>	15 minutos (aproximadamente)
<b>Polaridad</b>	automática (sin indicación positiva); Signo de menos (-) para negativo
<b>Tasa de medición</b>	2 veces por segundo, nominal
<b>Batería</b>	Una batería de 9 voltios (NEDA 1604)
<b>Fusibles</b>	escalas mA, μA; 200mA 250V de cerámica quemado rápido 'escala 'A; 10A 600V de quemado rápido
<b>Temperatura de operación</b>	-10°C to 40°C (14°F to 122°F)
<b>Temperatura almacen</b>	-10°C a 60°C (-14°F a 140°F)
<b>Humedad de operación</b>	Máx. 80% hasta 31°C (87°F) con disminución lineal hasta 50% a 40°C (104°F)
<b>Humedad de almacenamiento</b>	<80%
<b>Altitud de operación</b>	2000 metros (7000 ft) máxima
<b>Peso</b>	260g (9.17 oz)
<b>Tamaño</b>	147 x 76 x 42mm (5.8 x 2.9 x 1.6")
<b>Seguridad</b>	Este medidor es para uso en el origen de instalación y protegido contra los usuarios mediante doble aislante conforme a IEC/EN 61010-1:2001 e IEC/EN 61010-031:2002 para categoría III 600V; Grado de contaminación 2.
<b>Aprobación</b>	CE

**Copyright © 2012 Extech Instruments Corporation (Una Empresa FLIR)**

Reservados todos los derechos, incluyendo el derecho de reproducción total o parcial en cualquier medio.

**ISO-9001 Certifica**

[www.extech.com](http://www.extech.com)